

当該箇所は点検歩道のアングル材が水素配管の保温材に当たるため、保温材の一部を切り欠く形としており、この切り欠き部の隙間から雨水が侵入し、保温剤の内部に水分が貯まり、配管外面から腐食したもので、公称 5.5mm の肉厚が 0.2mm にまで減肉していた。局部的に雨水より著しく腐食しやすい環境にあったにもかかわらず、当該部分を検査していなかった。

- ・業界コメント：保温切り欠き部からの雨水侵入による外部腐食という教科書的なものであり、日常点検及び検査計画の充実で予測可能な事例。

事例 7

・発生年月：平成 14 年 4 月 ・発生地：北海道

・業種：石油精製業 ・事故の型：火災

・事故発生状況及びその原因：

運転中の重油直接脱硫装置高圧セクションにおいて、循環ガス硫化水素吸收塔バイパス管が内部の流体による腐食により局部的に減肉、開口し、噴出した水素ガス等に何らかの火が引火し約 10 時間にわたる火災が発生した。

開口部分は、配管が長手 130mm、幅 90mm にわたって開口しており、肉厚は公称 28mm が 4~9mm まで減少し平均 3mm / 年の減肉が起こっていた。

通常の腐食環境から想定される腐食速度は 0.03 ~ 0.24mm / 年であることから、最大 12 年の検査周期を設定していたが、当該箇所においては、局部的な水硫化アンモニウムの濃縮が起り、これに上昇旋回流と内表面温度上昇の影響、乾湿繰り返しの影響が複合的に重なって水硫化アンモニウムによる腐食が発生し、想定を超える減肉（平均 3mm / 年）が進行したが、当該部分を検査していなかった。

- ・業界コメント：当該部位での腐食発生は世界的にも事例、知見なく（ライセンサー、コントラクター）、予測困難な事例。

事例 8

・発生年月：平成 17 年 4 月 ・発生地：千葉県

・業種：石油精製業 ・事故の型：火災

・事故発生状況及びその原因：

減圧残油熱分解炉への供給配管から原料のアスファルトが漏洩し火災が発生した。

漏洩した配管は、19 年前の定期修理工事において、本来高温配管用炭素鋼管を使用すべきところを圧力配管用炭素鋼管で設置されており、高温硫化物による腐食が著しく進行し開口した。

- ・業界コメント：配管取り替え時の材質間違えによるものであり、結果として予測困難ではあったが、資材の識別表示など現場での施工管理強化で防止できる事例。

事例 9

・発生年月：平成 17 年 6 月 ・発生地：宮城

・業種：石油精製業 ・事故の型：火災

・事故発生状況及びその原因：

減圧蒸留装置の配管のうち、温度の異なる重質油が流れていた 2 本の配管の接合部附近において高温の硫化物による腐食が進行し接合部の配管が開口するに至り、漏れた重

質油が自然発火し延焼した。

- ・業界コメント：配管上流のドラム内に設置されたでミスターへの予測を上回る硫化鉄の堆積による酸化発熱と、それに伴い配管内に想定外の高温のガスが流れ込んだことによるもので、予測困難な事例。

事例 10

- ・発生年月：平成 18 年 2 月
- ・発生地：北海道
- ・業種：石油精製業
- ・事故の型：火災
- ・事故発生状況及びその原因：

水素化分解装置の蒸留塔塔底油ポンプが硫化物応力割れと推定される損傷により破断し、塔底油がもれて保温剤にしみこみ、酸化してその熱が蓄積され出火した。

- ・業界コメント：ポンプ製作時の熱処理不良による異常硬度が原因であり、事故事例としても極めて稀で予測困難な事例だが、品質管理及び受け入れ検査の重要性が再認識された事例。

事例 11

- ・発生年月：平成 18 年 4 月
- ・発生地：千葉県
- ・業種：石油精製業
- ・事故の型：爆発
- ・事故発生状況及びその原因：

水素製造装置内の凝縮水分離槽の胴の一部が減肉して開口し、開口部より漏洩した大量の水素が滞留し、引火して爆発・火災が発生した。なお、同機器は 11 年前にも同様の開口事故が発生している。

10 年前の当該機器更新時に内部構造をバッフルタイプからインナーノズルへの変更を行った結果、流体の流れが局所的に胴板に衝突する形になり、さらに運転条件を変更したことからエロージョン・コロージョンによる胴板の減肉が早まったものであるが、構造及び運転条件変更時の影響評価についての技術的検討が不十分、かつ効果の確認も不十分であった。

- ・業界コメント：気液分離槽の内部構造は異なるが、既知の損傷形態であり、かつ当該機器で過去に同一の事例を経験しており、予測可能な事例。

事例 12

- ・発生年月：平成 18 年 9 月
- ・発生地：愛知県
- ・業種：石油精製業
- ・事故の型：火災
- ・事故発生状況及びその原因：

灯軽油脱硫装置運転中に装置内のリサイクル水素ガス供給圧縮機から火災が発生した。

リサイクルガス圧縮機の吐出圧力計取出部の小径配管からガスが漏洩し火災となつた。

小径配管は、建設以来 31 年間使用していた間に、ガス中に含まれる硫化水素及び水分の存在下で湿性硫化物腐食により減肉し開口したという防食管理上の抜けがあった。

- ・業界コメント：圧力計取り出し配管の監視盤内小口径導管接続部が湿性硫化物腐食を受け、微細な開口が発生したものであり、予測は比較的難しいが、プロセスの主流ではな

く、通常流れのない静的な環境下にある附属配管に対する設備管理強化の必要性が認識された事例。

(労働基準監督署の調査結果に石油連盟のコメントを加えて作成)

連続運転の認定事業場のボイラー等に対する性能検査での指摘事項等

連続運転の認定を受けている事業場（石油精製、石油化学等）におけるボイラー及び第一種圧力容器に対する性能検査（開放検査）の結果、第三者検査機関から指摘又は指導等が行われている。

指摘：補修しないと合格にならないとして是正を求める事項

指導：今回是正を求めないが継続監視を求めるもの又は検査基準以外も含めて改善した方が良い事項を推奨するもの

項目としては、本体・鏡板・管寄せ等の腐食割れ、管板の腐食割れ、加熱管の腐食・割れ・減肉、ノズル部（管、法兰ジ、蓋板）の腐食・割れ・漏れ、安全弁・減圧弁の腐食・損耗、圧力計の表示などが多い。

指摘事項、指導事項の例は次のとおりである。

- ・スーパーヒーターの空気抜き弁に洩れが認められるので補修を行うこと。
- ・給水のpH値が管理値から外れてるので、管理値内に入る様にすること。
- ・チャンネルカバー内面の一部及び胴底部に腐食が認められるので、防食対策をして経過観察すること。
- ・鏡板との周縫手全周が帯状に瘤み、最小板厚さに対して厳しい状況になっているので対策を取ること。
- ・チューブシートに局部的に腐食が発生しているので、補修すること。
- ・余寿命評価は、内面検査及び板厚測定等からして整合性のある評価を行うこと。
- ・性能検査事前点検表の記載項目に不備・不良箇所があるのに手当していないこと。
- ・肉厚が管理値を外れているが、その是正措置が不適切であること。
- ・肉厚の測定データが前回データとの差が大きいにもかかわらず必要な検討をしていないこと。
- ・肉厚の測定点は、当初の定点だけでなくその後判明した腐食箇所での測定点を加えること。
- ・自動制御装置の機能試験が認定時の説明のとおり実施されていないこと。
- ・入り口ダクトの一部に腐食貫通箇所があり、補修を要する。
- ・保温外装の一部が腐食、穴あきしているので、修理をお勧めする。
- ・安全弁管台に詰りあり。
- ・安全弁取付ボルトに一部締結不良があり、手当を要する。
- ・協力会社に任せきりで、チェックがなされていないこと。

(登録性能検査機関に対するヒアリング結果から作成)

コンプライアンス及び内部統制について

1. 日本経団連の動向

- ・ 2006年9月、日本経団連会長御手洗富士夫氏は、「企業倫理徹底のお願い」で、企業行動の総点検をお願いするとして、次の3項目、7点について、取組み強化を要請している（日本経団連ホームページ「企業倫理徹底のお願い」）。

コンプライアンス体制の整備と見直し

1. 各社独自の行動指針の整備・充実
2. 企業倫理担当役員の任命や担当部署の設置等、全社的な取り組み体制の整備
3. 企業倫理ヘルpline（相談窓口）の整備


コンプライアンスの浸透と徹底

4. 経営トップの基本姿勢の社内外への表明と具体的な取り組みの情報開示
5. 役員を含む階層別・職種別の教育・研修の実施、充実
6. 企業倫理の浸透・徹底状況のチェックと評価 不祥事が起きた場合の対応
7. 適時的確な情報開示、原因の究明、再発防止策の実施、ならびにトップ自らを含めた関係者の厳正な処分

2. わが国企業のコンプライアンス体制

- ・ わが国企業は、次のような「コンプライアンス経営実践システム」の全体像を描き、社内の実情に合わせて実践している。

図表 「コンプライアンス経営実践システム」の全体像

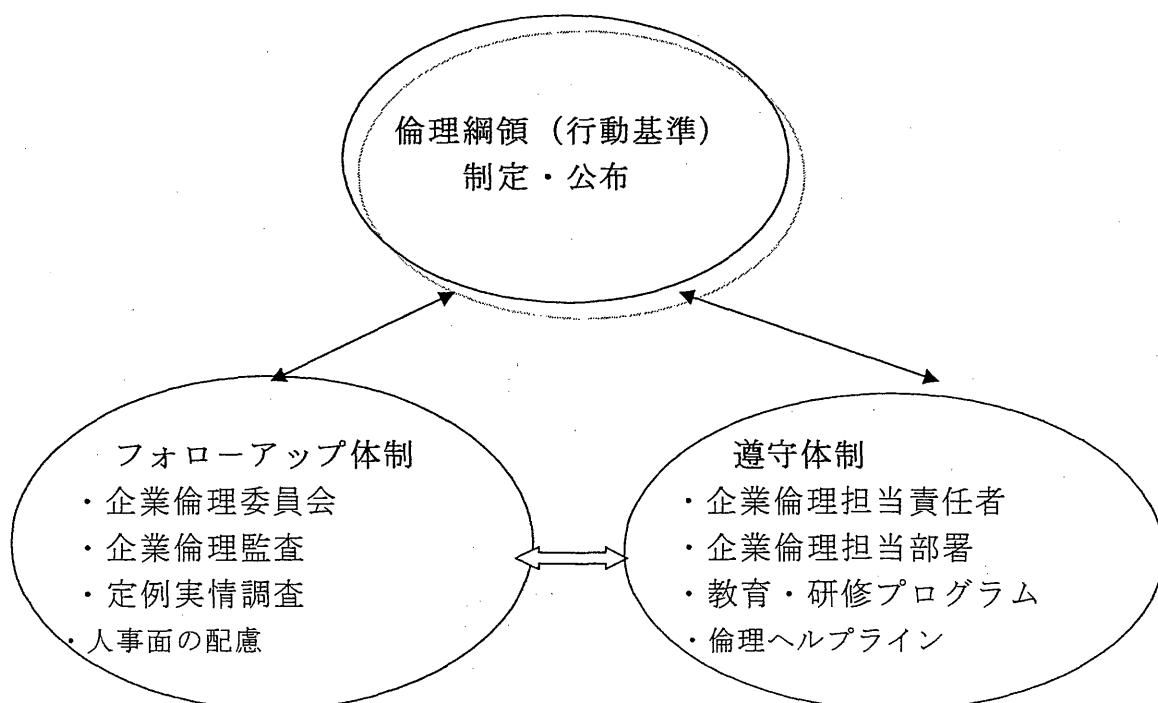

(田中宏司氏作成)