



図 26 バイブレータの設置例

表 2 正答率の評価

被験者	現行機 (36秒)						試作機 (18秒)					
	試行 日数	試行 回数	正答率			試行 日数	試行 回数	正答率			最高	最低
			最高	最低	平均			最高	最低	平均		
1	4	40	80	40	55	5	38	80	60	69		
2	2	40	40	20	30	1	8	75	75	75		
3	4	40	70	40	48	2	16	80	67	74		
4	4	40	60	50	53	1	6	83	83	83		
5	4	40	90	40	73	3	34	82	73	77		
6	4	40	78	50	62	1	10	100	100	100		
7	10	100	70	30	51	0	-	-	-	-		
8	4	40	60	40	50	1	17	47	47	47		
9	4	40	70	20	47	3	30	70	50	63		

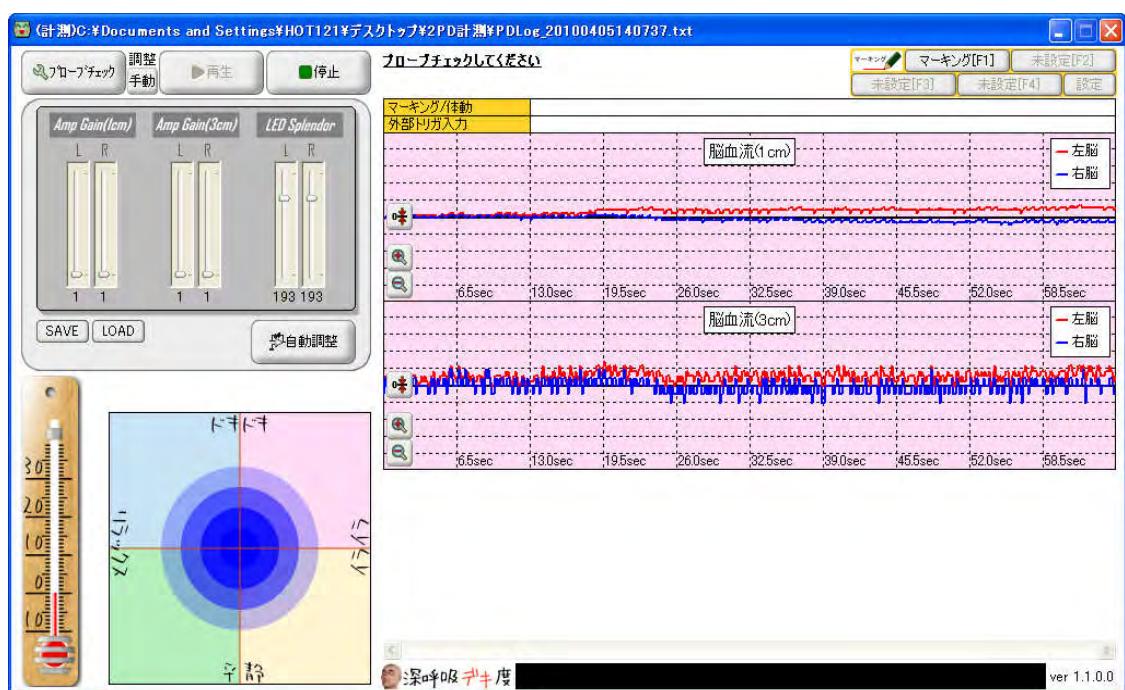


図 27 脈拍成分



図 28 携帯型光トポグラフィ装置

12秒	12秒	12秒	12秒	12秒	12秒
レスト	タスク	レスト	タスク	レスト	タスク

図 29 トレーニング



図 30 携帯型光トポグラフィ装置による計測風景



(1) カウント課題



(2) 歌を歌う課題

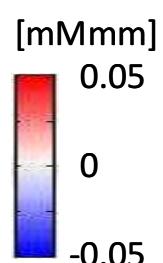


図 31 前頭葉の賦活状況

### 脳血液量の変化

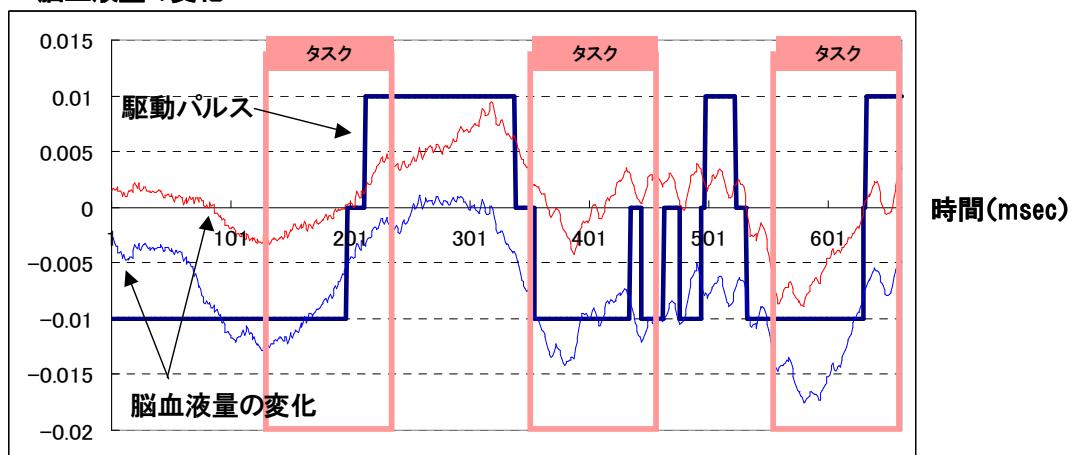


図 32 生成された駆動パルス

## 付録1. 試作装置のソフトウェア詳細

### 1. メイン画面


ユーザ名を選択したら、[データ計測]を押してデータ計測画面へ進む。



『心語り』を終了するときは、メイン画面の[終了]を押す。




以下の確認画面が表示されるので、[はい]を押して『心語り』を終了する。

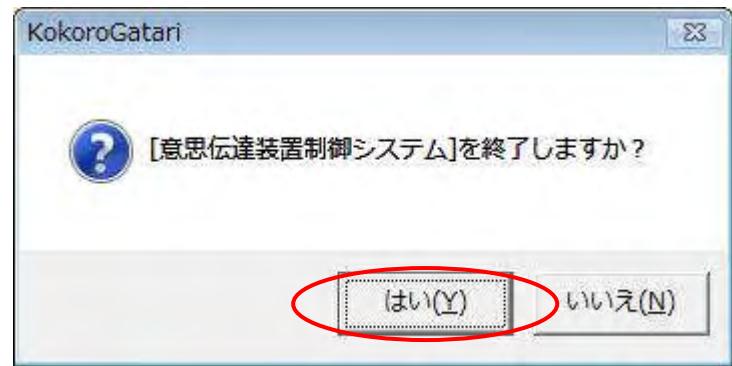


## 2. データ計測について

### [信号確認する]


データ計測またはトレーニングする場合、正確なデータ計測を行うため、信号確認を行います。

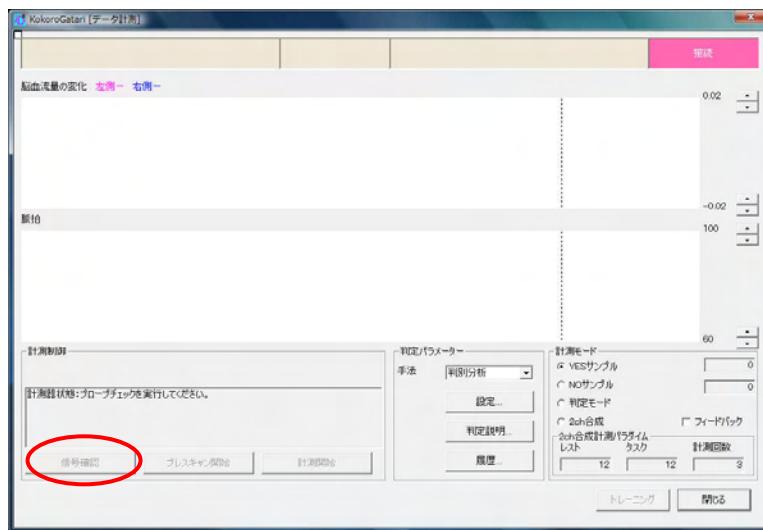

[信号確認]を押せるようになったら、ヘッドセットの装着を確認し、[信号確認]を押して信号確認を開始する。信号確認中のデータ計測画面には、「プローブチェック中」、「キャリブレーション中」の表示が順に出る。どちらの場合でも、頭を動かさず安静にする。

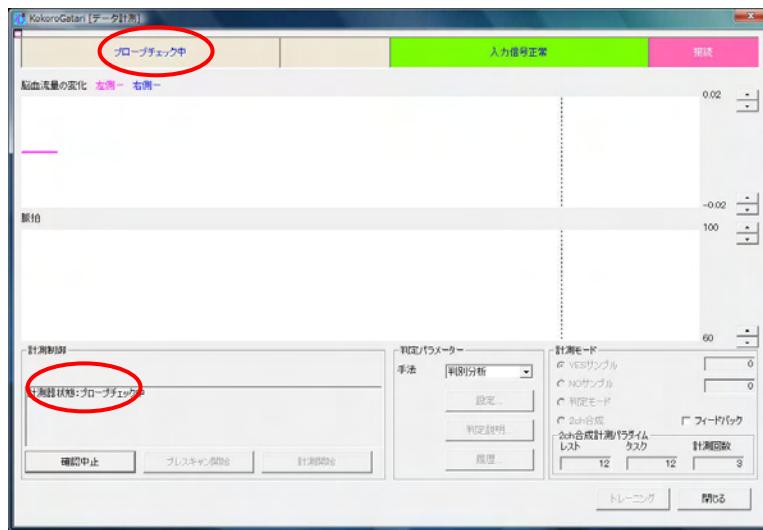


信号確認終了後、[プレスキャン開始]が押せるようになったら成功です。失敗した場合は、計測装置の接続と装着を確認し、再度、信号確認を行う。

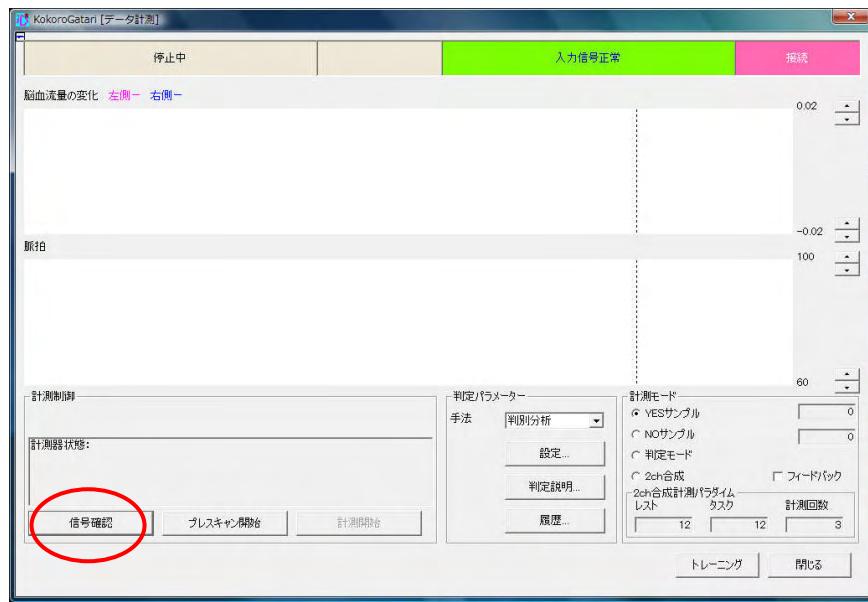


## [プレスキヤンする]

データ計測を開始する前に、[プレスキヤン開始]を押してプレスキヤンを開始する。

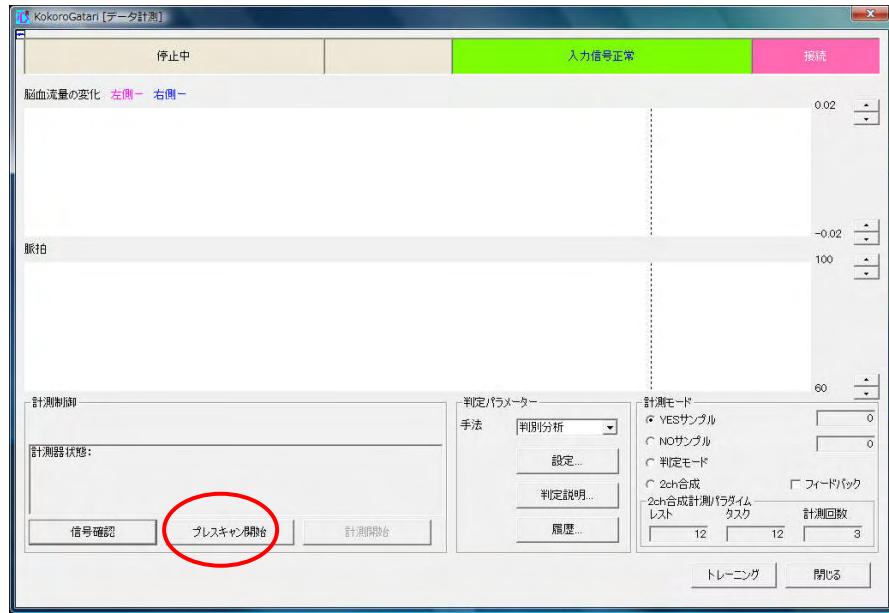


プレスキヤンにより信号を取り込み、計測可能な状態にする。このとき、グラフが枠からはみ出てしまう場合、グラフ右のスピンボタンで描画範囲を調整する。

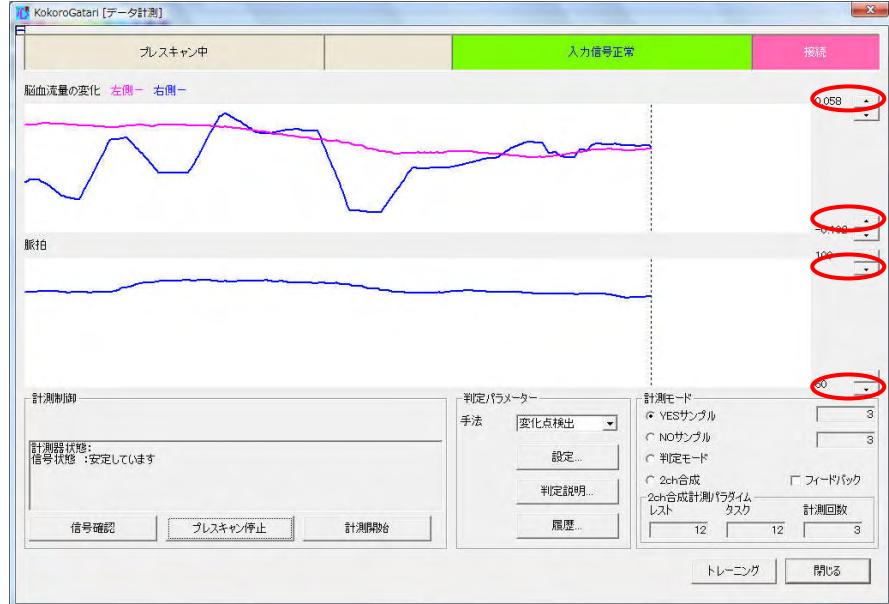


## [データ計測する]

『心語り』には4種類の計測モードがある。

計測モード	説明
YES サンプル	YES サンプルを取得します。
NO サンプル	NO サンプルを取得します。
判定モード	YES/NO の判定をします。
2ch 合成	2ch 合成パラメータを自動で決定するための計測データを取得します。

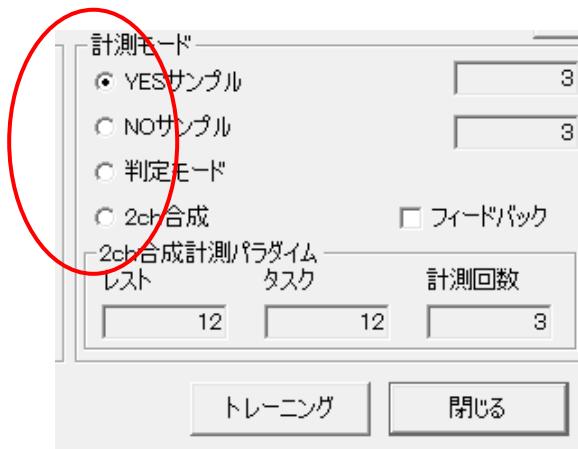

データ計測するときは、プレスキャンで信号状態が安定していることを確認する。

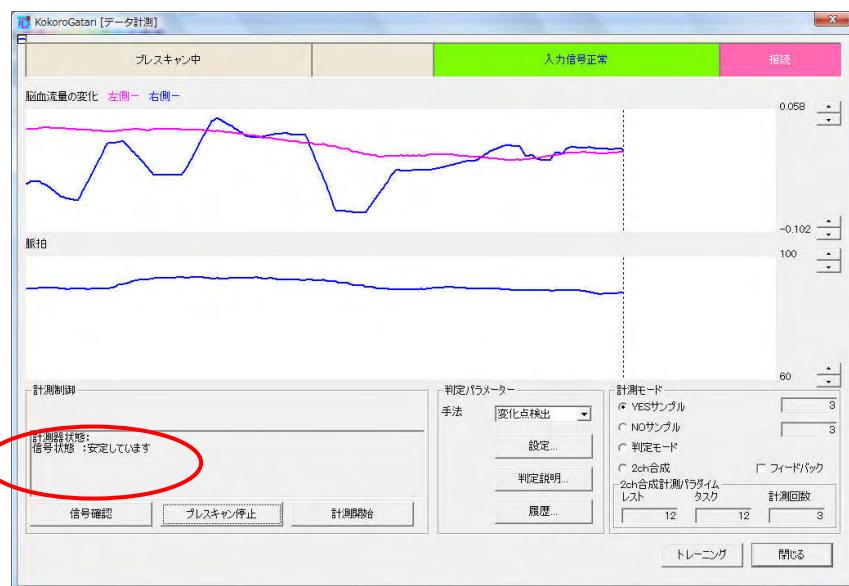


[YES サンプル,NO サンプル]


判別分析,変化点分析に使用する YES サンプル, NO サンプルを取得するための計測モード.

計測モードから YES サンプル, NO サンプルを選択します. YES サンプルに設定した場合は Yes, NO サンプルに設定した場合は No と回答するように, 患者さんに伝える.

YES サンプル, NO サンプルを選択後, [計測開始]を押して, データ計測を行う. データ計測開始直後はレスト状態なので, 頭を働かせずリラックスさせる.

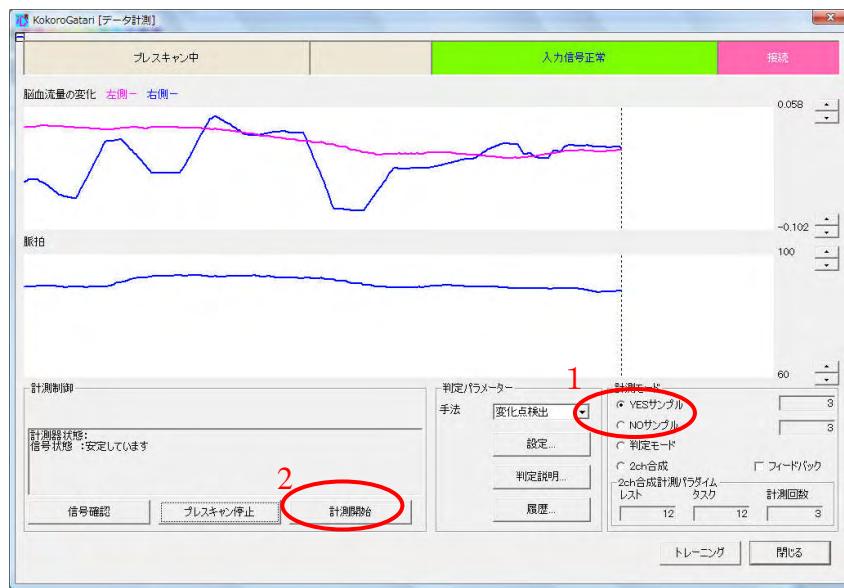

グラフが黒線まで到達すると効果音が出力される. 効果音が出力されたら, 患者さんは, YES サンプルの場合は頭を働かせ, NO サンプルの場合は頭を働かせずにリラックスさせる.

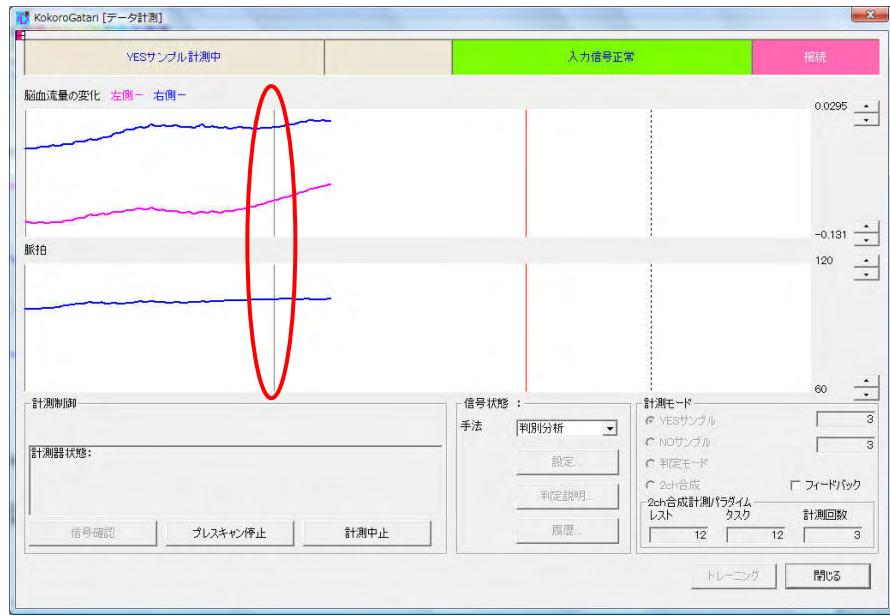


グラフが赤線まで到達すると、効果音が流れ、データ計測は終了する。データ計測が終了すると、計測モード右に表示されている数値(サンプル数)が+1される。




## [判定モード]

データ計測を行い、その結果が現在の設定において、YES,NO のどちらであるかを判定する計測モード。正しく判定するためには、YES サンプル,NO サンプルをそれぞれ複数個取得したのち、判定手法やパラメータの設定を行っておく必要がある。

計測モードから判定モードを選択し、[計測開始]を押す。患者さんに、判定モードであることを伝える。

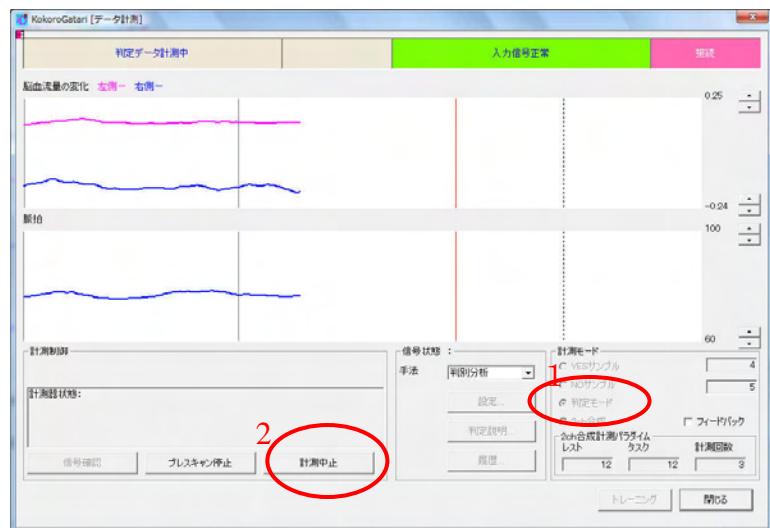

グラフが黒線まで到達すると効果音がでますので、その後、YES 判定したいときは頭を動かせ、NO 判定したいときは頭を動かせずにいてください。

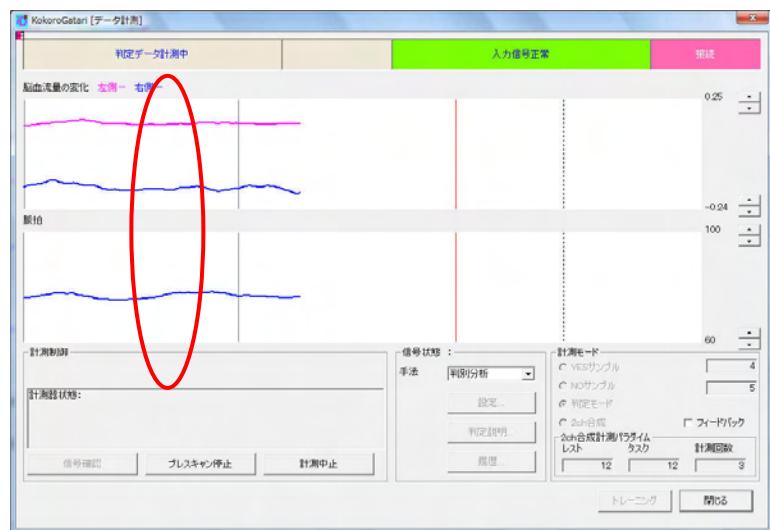


グラフが赤線までいくと、効果音と YES または NO のアナウンスが流れる。また、画面上部にも結果が表示される。



### [フィードバック機能を使う]

データ計測時,またはトレーニング時にフィードバック機能を使用することで,脳血流量の変化をバイブレータの振動で把握することができる.

フィードバック機能を使用するには,計測モードの一番下にある,フィードバックチェックボックスにチェックを入れる. フィードバック機能を止めたいときは,フィードバックチェックボックスのチェックを外す.

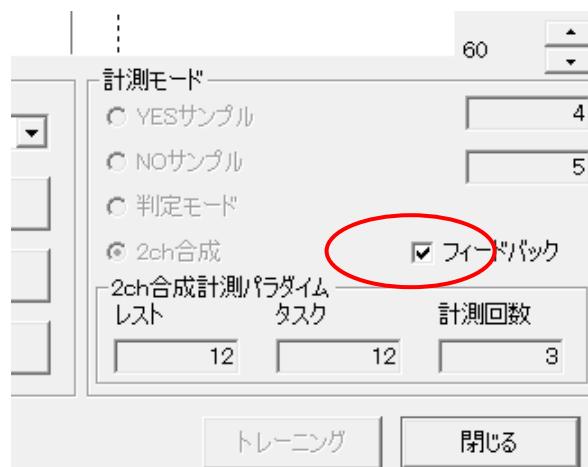

### 3. トレーニングについて

トレーニングを行うには、データ計測画面で[トレーニング]を押す。ただし、信号確認をしていないと、トレーニングすることができない。また、トレーニング中はフィードバック機能を使用することができる。

